ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени академика С.П. КОРОЛЁВА (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»

СЛОЖНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НА УКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени академика С.П. КОРОЛЁВА
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»

СЛОЖНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ

Утверждено Редакционно-издательским советом университета в качестве методических указаний к лабораторным работам

САМАРА Издательство СГАУ 2012

УДК СГАУ:5(075)

Составители: С.И. Иванов, В.А. Кирпичёв, В.Ф. Павлов,

А.П. Филатов, А.В. Чирков, В.К. Шадрин

Рецензент канд. техн. наук, доц. В. А. Мехеда

Сложные деформации: метод. указания к лаб. работам / сост.: *С.И. Иванов*, *В.А. Кирпичёв*, *В.Ф. Павлов [и др.].* – Самара: Изд-во Самар. гос. аэрокосм. ун-та, 2012. - 20 с.

Данные методические указания содержат необходимые для выполнения лабораторных работ по теме «Сложные деформации» теоретические обоснования и формулы. Изложены методика выполнения работ, основные требования к оформлению, приведены схемы установок и контрольные вопросы.

Предназначены для студентов всех специальностей очной, очнозаочной и заочной форм обучения, изучающих дисциплины «Сопротивление материалов», «Прикладная механика», «Механика материалов и конструкций», «Общая теория механики материалов и конструкций».

УДК СГАУ:5(075)

Лабораторная работа 12

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ И НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ ВНЕЦЕНТРЕННОМ РАСТЯЖЕНИИ

Цель работы – опытное определение деформаций и напряжений в стержне при внецентренном растяжении и сопоставление опытных данных с расчётными значениями, найденными по формулам сопротивления материалов.

Объект исследования

Испытуемый стержень (рис. 12.1) представляет собой часть стрингера центроплана самолёта Ty-154. Материал стрингера – алюминиевый сплав Д16Т. Стержень нагружен силами F, приложенными в плоскости симметрии и проходящими через середину толщины стенки. Нагружение осуществляется на универсальной испытательной машине. Деформации и напряжения определяются в точках I, II и III (рис. 12.2).

Теоретическое решение

Нормальные напряжения в стержне при внецентренном растяжении определяют по формуле

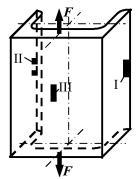


Рис. 12.1 Исследуемый стержень-стрингер. Схема нагружения и наклейки тензорезисторов

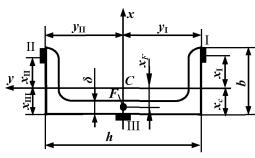


Рис. 12.2 Поперечное сечение стрингера

$$\sigma = F \cdot \left(\frac{1}{A} + \frac{x_F \cdot x}{J_y} + \frac{y_F \cdot y}{J_x}\right),\tag{12.1}$$

где F — растягивающая сила;

A — площадь поперечного сечения стержня;

 $J_x,\ J_y$ – главные центральные моменты инерции поперечного сечения стержня;

 x_F , y_F — координаты точки приложения силы F в главных центральных осях поперечного сечения;

x, y – координаты точки поперечного сечения, в которой определяется напряжение.

Опытное определение деформаций и напряжений

Опытные значения деформаций определяют с помощью тензорезисторов I, II и III, наклеенных на поверхность стержня в заданных точках (см. рис. 12.1, 12.2). Для пересчёта показаний измерительного прибора, подключённого к тензорезисторам, в деформации используют результаты тарировки (см. лаб. работу $\mathbb{N} 2$) или паспортную цену деления прибора с соответствующей поправкой на фактическое значение коэффициента тензочувствительности тензорезистора.

Для определения напряжений по известным деформациям используется закон Гука. При внецентренном растяжении в любой точке стержня имеет место линейное напряженное состояние. В этом случае закон Гука выражается зависимостью

$$\sigma = E \cdot \varepsilon \,, \tag{12.2}$$

где E – модуль продольной упругости материала стержня.

Порядок проведения работы

- 1. Для заданной нагрузки F по формуле (12.1) вычислить расчётные значения напряжения σ_{pac} в исследуемых точках. Геометрические характеристики и координаты точек, входящие в формулу (12.1), следует взять из соответствующего стандарта на авиационный алюминиевый профиль.
- 2. Дать предварительную нагрузку на стержень и произвести отсчёты по прибору, подключённому к тензорезисторам.
- 3. Увеличить нагрузку на заданную величину ${\cal F}$ и вновь произвести отсчёты по прибору.
- 4. Подсчитать приращения показаний прибора ΔA и по средним значениям из трёх опытов вычислить опытные значения деформаций $\varepsilon_{\text{оп}}$ в исследуемых точках.
 - 5. Вычислить опытные значения напряжений $\sigma_{\text{оп}}$ по формуле (12.2).

6. Сопоставить расчётные и опытные значения напряжений путём вычисления расхождений по формуле

$$\frac{\left|\sigma_{\rm pac}-\sigma_{\rm on}\right|}{\left|\sigma_{\rm pac}\right|}\cdot 100\%.$$

7. Опытные и расчётные величины занести в протоколы испытаний (табл. 12.1 и 12.2).

Содержание отчёта

- 1. Расчётная схема стержня.
- 2. Поперечное сечение стержня с необходимыми размерами.
- 3. Расчёты, связанные с определением напряжений и деформаций.
- 4. Протоколы испытаний и результатов определения напряжений.
- 5. Общие выводы.

Таблица 12.1 Протокол испытаний

Номер	<i>F</i> , кН	Показания прибора, дел			Приращение показания прибора, дел									
Но	<i>F</i> ,	\mathbf{A}_1	A_2	A_3	ΔA_1	$\Delta A_{1 ep}$	ΔA_2	ΔA_{2ep}	ΔA_3	ΔA_{3cp}				
1														
1														
2														
2														
3														
3														

Таблица 12.2 Напряжения, МПа

	To	чка I		Точ	ıка II	Точка III				
$\sigma_{ exttt{pac}}$	$\sigma_{ m on}$	Расхож- дение, %	$\sigma_{ exttt{pac}}$	$\sigma_{ m on}$	Расхож- дение, %	$\sigma_{ exttt{pac}}$	$\sigma_{ m on}$	Расхож- дение, %		
		дение, %			дение, %			дение, %		

Контрольные вопросы

- 1. В каком случае стержень испытывает внецентренное растяжение?
- 2. На какие простые деформации можно разложить внецентренное растяжение?
- 3. Какие напряжения возникают в поперечных сечениях стержня при внецентренном растяжении?
- 4. Как распределены напряжения в поперечном сечении стержня при внецентренном растяжении?
- 5. Как определить положение нейтральной оси поперечного сечения стержня при внецентренном растяжении?
 - 6. Что называется ядром сечения и как его построить?
- 7. Можно ли применять формулу (12.1) для стержней любой длины при внецентренном сжатии?
 - 8. Как определить напряжения в стержне опытным путём?

Лабораторная работа 13

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ, НАПРЯЖЕНИЙ И ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ПРИ КОСОМ ИЗГИБЕ

Цель работы – опытное определение деформаций, напряжений и перемещений балки при косом изгибе и сопоставление опытных данных с расчётными значениями, найденными по формулам сопротивления материалов.

Объект исследования

Испытуемая балка (рис. 13.1) представляет собой часть стрингера центроплана самолета Ту-154. Материал стрингера — алюминиевый сплав Д16Т, поперечное сечение — двутавр (рис. 13.2). Балка защемлена одним концом и нагружена на свободном конце силой F. Балка может поворачиваться относительно продольной оси. Величину угла φ между вертикалью и главной центральной осью y устанавливают по круговой шкале 1 (см. рис. 13.1).

Деформации и напряжения определяют в точках I, II, III, IV сечения, отстоящего на расстоянии z от свободного конца балки. Кроме того, определяют перемещения свободного конца балки.

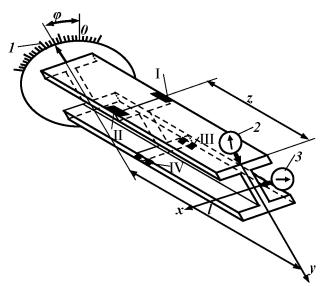


Рис. 13.1 Исследуемая балка-стрингер. Схема нагружения и наклейки тензорезисторов

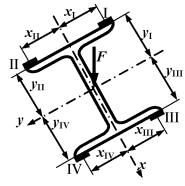


Рис. 13.2 Поперечное сечение стрингера

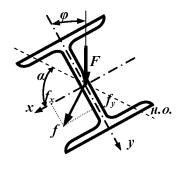


Рис. 13.3 Схема перемещений балки при косом изгибе

Теоретическое решение

Нормальные напряжения балки при косом изгибе вычисляются по формуле

$$\sigma = \pm M \cdot \left(\frac{x \cdot \sin \varphi}{J_y} + \frac{y \cdot \cos \varphi}{J_x} \right), \tag{13.1}$$

где M — изгибающий момент в рассматриваемом сечении, взятый по абсолютной величине. Знак перед M должен совпадать со знаком напряжений в 1-м квадранте сечения;

x, y – координаты точки, в которой вычисляется напряжение. Направление осей следует выбрать таким, чтобы плоскость изгибающего момента проходила через первый квадрант;

 $J_x,\ J_y$ — главные центральные моменты инерции поперечного сечения балки.

Составляющие полного перемещения свободного конца балки вдоль осей x, y определяются по формулам

$$f_x = \frac{F \cdot l^3 \cdot \sin \varphi}{3E \cdot J_y}; \qquad f_y = \frac{F \cdot l^3 \cdot \cos \varphi}{3E \cdot J_x}.$$
 (13.2)

Полное перемещение находится как геометрическая сумма составляющих:

$$f = \sqrt{f_x^2 + f_y^2}. (13.3)$$

Направление полного перемещения перпендикулярно нейтральной оси сечения, положение которой определяется углом α (рис. 13.3). Угол α определяют по формуле

$$\alpha = arctg \left(\frac{J_x}{J_y} \cdot tg \, \varphi \right). \tag{13.4}$$

Опытное определение деформаций, напряжений и перемещений

Опытные значения деформаций ε определяются с помощью тензорезисторов, наклеенных на поверхность балки в заданных точках (см. рис. 13.1, 13.2). Для пересчёта показаний измерительного прибора, подключённого к тензорезисторам, в деформации используются результаты тарировки (см. лаб. работу № 2) или паспортная цена деления прибора с соответствующей поправкой на фактическое значение коэффициента тензочувствительности тензорезистора.

Для определения напряжений по известным деформациям используется закон Гука. В исследуемых точках балки имеет место линейное напряжённое состояние. В этом случае закон Гука выражается зависимостью

$$\sigma = E \cdot \varepsilon \,, \tag{13.5}$$

где E — модуль продольной упругости материала балки.

Опытные значения составляющих полного прогиба на свободном конце балки определяются с помощью индикаторов часового типа 2, 3 (см. рис. 13.1). Опытное значение угла α определяют по формуле

$$\alpha = arctg \frac{f_x}{f_y}.$$
 (13.6)

Порядок проведения работы

- 1. Для заданных значений F, z и φ по формуле (13.1) вычислить теоретические значения напряжений σ_{pac} . Характеристики и координаты точек, входящие в формулу (13.1), следует взять из соответствующего стандарта на авиационный алюминиевый профиль.
- 2. По формулам (13.2) определить теоретические значения составляющих полного прогиба $f_{x \text{ pac}}$, $f_{y \text{ pac}}$. Затем по формуле (13.3) подсчитать полный прогиб f_{pac} .
- 3. Вычислить по формуле (13.4) теоретическое значение угла φ_{pac} , определяющего положение нейтральной оси сечения.

- 4. Используя шкалу 1 (см. рис. 13.1), повернуть балку на заданный угол φ . Дать предварительную нагрузку на балку и записать начальные показания индикаторов и прибора, подключённого к тензорезисторам.
- 5. Увеличить нагрузку на заданную величину $F_{\rm pac}$ и вновь записать показания прибора и индикаторов.
- 6. Вычислить приращения показаний прибора ΔA и по средним значениям из трёх опытов вычислить опытные деформации $\varepsilon_{\text{оп}}$ в исследуемых точках.
- 7. Вычислить опытные значения напряжений $\sigma_{\text{оп}}$ по формуле (13.5).
- 8. Подсчитать опытные значения составляющих $f_{x \text{ оп}}$, $f_{y \text{ оп}}$ и полного прогиба как осреднённые значения приращений показаний ΔB_x и ΔB_y индикаторов. По формуле (13.3) вычислить полный прогиб $f_{\text{оп}}$.
 - 9. Вычислить опытное значение угла $\alpha_{\rm on}$ по формуле (13.6).
- 10. Сопоставить теоретические и опытные значения найденных величин путем вычисления расхождений по формулам

$$\frac{\left|\sigma_{\text{pac}} - \sigma_{\text{on}}\right|}{\left|\sigma_{\text{pac}}\right|} \cdot 100 \%; \quad \frac{\left|f_{\text{pac}} - f_{\text{on}}\right|}{\left|f_{\text{pac}}\right|} \cdot 100 \%; \quad \frac{\left|\alpha_{\text{pac}} - \alpha_{\text{on}}\right|}{\left|\alpha_{\text{pac}}\right|} \cdot 100 \%.$$

11. Опытные и расчётные величины занести в протокол испытаний и таблицу результатов исследований.

Таблица 13.1 Протокол испытаний

пыта	I	Показания прибора, дел			I	Приращения показаний прибора, дел							Пока индика м	Приращение показаний индикаторов, мм					
Номер опыта	F , κ H	A_1	\mathbf{A}_2	A_3	A_4	ΔA_1	$\Delta A_{\rm l~cp}$	$\Delta \mathbf{A}_2$	$\Delta A_{2\mathrm{cp}}$	ΔA_3	$\Delta A_{3\mathrm{cp}}$	ΔA_4	$\Delta A_{ m 4~cp}$	B _x	B_{y}	$\Delta \mathbf{B}_x$	$f_{x \text{ on}} = \Delta \mathbf{B}_{x \text{ cp}}$	$\Delta \mathbf{B}_y$	$f_{y \text{ on}} = \Delta B_{y \text{ cp}}$
1																			
2																			
3																			

Содержание отчёта

- 1. Схема балки.
- 2. Поперечное сечение с необходимыми размерами.
- 3. Схема перемещений концевого сечения балки.
- 4. Расчёты, связанные с определением деформаций, напряжений и перемещений.
- 5. Протоколы испытаний и результатов определения напряжений и перемещений.
 - 6. Общие выводы.

Таблица 13.2 Результаты исследований

	Напряжения, МПа												ерем ния,		Угол, рад		
Т	`очка	Ι	To	очка	II	To	эчка	III	To	чка :	IV						
$\sigma_{ m pac}$	$\sigma_{ m o\pi}$	расхожд., %	$\sigma_{ m pac}$	$\sigma_{ m o II}$	расхожд., %	$\sigma_{ m pac}$	$ ho_{ m ou}$	расхожд., %	$\sigma_{ m pac}$	$\sigma_{ m o\pi}$	расхожд., %	$f_{ m pac}$	$_{ m no}f$	расхожд., %	a_{pac}	$\alpha_{\rm on}$	расхожд., %

Контрольные вопросы

- 1. В каком случае балка испытывает прямой (плоский) изгиб?
- 2.В каком случае балка испытывает косой изгиб?
- 3. На какие простые деформации можно разложить косой изгиб?
- 4. Какие напряжения возникают в поперечных сечениях балки при косом изгибе?
- 5. Как распределены нормальные напряжения в поперечном сечении балки при косом изгибе?
- 6. Как определить положение нейтральной оси поперечного сечения балки при косом изгибе?
- 7. Как связаны между собой положения нейтральной оси поперечного сечения и вектора полного перемещения?
- 8. Какие балки испытывают прямой изгиб при нагружении в любой осевой плоскости?

Лабораторная работа 14

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ И НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ КРУЧЕНИИ С ИЗГИБОМ

Цель работы – опытное определение деформаций и напряжений в вале при кручении с изгибом с помощью розетки тензорезисторов и сопоставление опытных данных с расчётными значениями, найденными по формулам сопротивления материалов.

Объект исследования

Объект исследования представляет собой вал авиационного двигателя НК-4, испытывающий кручение с изгибом (рис. 14.1). Один конец вала 1 закреплён в основании 2, на другом конце установлен рычаг 3, через который осуществляется нагружение силой, направленной вертикально вверх. Сила создаётся с помощью винтовой пары 4 вращением штурвала 5. Величина силы определяется по деформации динамометра 6, регистрируемой индикаторами часового типа 7.

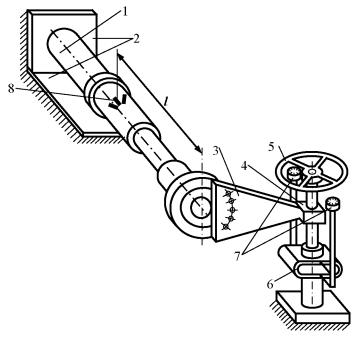


Рис. 14.1 Вал авиационного двигателя НК-4 с устройством для нагружения

Деформации и напряжения определяются в верхней точке 8 сечения, отстоящего от свободного конца вала на расстоянии l.

Теоретическое решение

Расчётная схема вала и напряжённое состояние в исследуемой точке представлены на рис. 14.2.

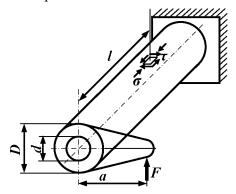


Рис. 14.2 Расчётная схема вала

Нормальное напряжение определяется по формуле

$$\sigma = -\frac{M_u}{W_u},\tag{14.1}$$

касательное - по формуле

$$\tau = \frac{M_{\kappa}}{W_{p}},\tag{14.2}$$

где $M_u = F \cdot l$ – изгибающий момент в сечении;

$$W_u = \frac{\pi \cdot D^3}{32} \cdot \left(1 - \frac{d^4}{D^4}\right)$$
 — момент сопротивления поперечного

сечения вала при изгибе;

D – наружный диаметр вала;

d – внутренний диаметр вала;

 $M_{\kappa} = F \cdot a$ – крутящий момент в сечении;

$$W_p = \frac{\pi \cdot D^3}{16} \cdot \left(1 - \frac{d^4}{D^4}\right)$$
 — момент сопротивления поперечного

сечения вала при кручении.

Главные напряжения и положение главных площадок определяются по формулам

$$\sigma_{I,II} = \frac{1}{2} \left[\sigma_{\alpha} + \sigma_{\beta} + \sigma_{\beta} + \sigma_{\beta} + \sigma_{\beta} \right],$$

$$tg \alpha_{0} = -\frac{\tau_{\alpha}}{\sigma_{\alpha} - \sigma_{II}}.$$
(14.3)

Приняв, что грань элемента α совпадает с поперечным сечением и, следовательно, σ_{α} = - σ , τ_{α} = τ , σ_{β} = 0, τ_{β} = - τ , получим

$$tg \alpha_0 = \frac{\tau}{\frac{1}{2} \left(\sigma + \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2} \right)}$$
 (14.4)

Теоретические значения главных напряжений $\sigma_{\rm I}$, $\sigma_{\rm II}$ и угла α_0 между напряжениями σ_a и $\sigma_{\rm I}$ можно получить также с помощью круга Мора (рис. 14.3).

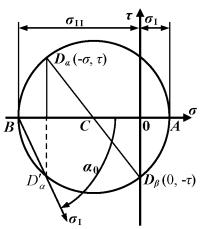


Рис. 14.3 Круг Мора

Опытное определение деформаций и напряжений

Деформации измеряются проволочными или фольговыми тензоревычисления деформациий зисторами. Для по показаниям подключённого измерительного прибора, К тензорезисторам, используются результаты тарировки прибора с тензорезисторами (см. лаб. работу № 2) или паспортная цена деления прибора с коэффициент соответствующей поправкой на фактический тензочувствительности тензорезистора.

Напряжения определяются по найденным деформациям с помощью закона Гука. В исследуемой точке имеет место плоское напряжённое состояние. В этом случае закон Гука в главных осях выражается зависимостями

$$\varepsilon_{\mathrm{I}} = \frac{1}{E} (\sigma_{\mathrm{I}} - \mu \sigma_{\mathrm{II}}), \quad \varepsilon_{\mathrm{II}} = \frac{1}{E} (\sigma_{\mathrm{II}} - \mu \sigma_{\mathrm{I}}).$$
 (14.5)

Откуда

$$\sigma_{\rm I} = \frac{E}{1 - \mu^2} (\varepsilon_{\rm I} + \mu \, \varepsilon_{\rm II}), \quad \sigma_{\rm II} = \frac{E}{1 - \mu^2} (\varepsilon_{\rm II} + \mu \, \varepsilon_{\rm I}). \tag{14.6}$$

К сожалению, непосредственное измерение $\varepsilon_{\rm I}$, $\varepsilon_{\rm II}$ невозможно, так как заранее неизвестно направление главных площадок напряжённого и деформированного состояний. Поэтому выразим главные деформации через деформации, замеренные в произвольных осях x, y. Для этого воспользуемся формулами поворота от главных площадок.

$$\sigma_{x} = \sigma_{I} \cdot \cos^{2} \alpha + \sigma_{II} \cdot \sin^{2} \alpha,$$

$$\sigma_{y} = \sigma_{II} \cdot \cos^{2} \alpha + \sigma_{I} \cdot \sin^{2} \alpha,$$

$$\tau_{xy} = \frac{\sigma_{I} - \sigma_{II}}{2} \sin 2\alpha.$$
(14.7)

Подставим выражения (14.6) в формулы (14.7):

$$\sigma_{x} = \frac{E}{1 - \mu^{2}} \left[\mathbf{\varepsilon}_{I} + \mu \, \varepsilon_{II} \right] \cos^{2} \alpha + \mathbf{\varepsilon}_{II} + \mu \, \varepsilon_{I} \right] \sin^{2} \alpha \, \frac{1}{2}$$

$$\sigma_{y} = \frac{E}{1 - \mu^{2}} \left[\mathbf{\varepsilon}_{II} + \mu \, \varepsilon_{I} \right] \cos^{2} \alpha + \mathbf{\varepsilon}_{I} + \mu \, \varepsilon_{II} \right] \sin^{2} \alpha \, \frac{1}{2}$$

$$\tau_{xy} = \frac{E}{2 \left[-\mu^{2} \right]} \left[\mathbf{\varepsilon}_{I} + \mu \, \varepsilon_{II} - \varepsilon_{II} - \mu \, \varepsilon_{I} \right] \sin^{2} \alpha \, .$$
(14.8)

Левые части выражений (14.8) выразим с помощью закона Гука, записанного в произвольных осях:

$$\sigma_{x} = \frac{E}{1 - \mu^{2}} (\varepsilon_{x} + \mu \varepsilon_{y}),$$

$$\sigma_{y} = \frac{E}{1 - \mu^{2}} (\varepsilon_{y} + \mu \varepsilon_{x}),$$

$$\tau_{xy} = G \gamma_{xy}.$$
(14.9)

Приравняем правые части выражений (14.8) и (14.9). После преобразований получим

$$\varepsilon_{x} = \varepsilon_{I} \cdot \cos^{2} \alpha + \varepsilon_{II} \cdot \sin^{2} \alpha,$$

$$\varepsilon_{y} = \varepsilon_{II} \cdot \cos^{2} \alpha + \varepsilon_{I} \cdot \sin^{2} \alpha,$$

$$\gamma_{xy} = \varepsilon_{I} - \varepsilon_{II} \sin 2\alpha.$$
(14.10)

Формулы (14.10) аналогичны формулам для напряжений на произвольных площадках (14.7). На этом основании по аналогии с формулами для главных напряжений

$$\sigma_{I,II} = \frac{1}{2} \left[\left(\sigma_x + \sigma_y \right) + \sqrt{\left(\sigma_x - \sigma_y \right)^2 + 4 \tau_{xy}^2} \right],$$

$$tg \ \alpha_0 = -\frac{\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_{II}}.$$
(14.11)

Запишем формулы для главных деформаций:

$$\varepsilon_{I,II} = \frac{1}{2} \left[\left(\varepsilon_x + \varepsilon_y \right) + \sqrt{\left(\varepsilon_x - \varepsilon_y \right)^2 + \gamma_{xy}^2} \right],$$

$$tg \, \alpha_0 = -\frac{\gamma_{xy}}{\varepsilon_x - \varepsilon_{II}}.$$
(14.12)

В формулы (14.12) входит деформация сдвига γ_{xy} , которую тензорезисторами непосредственно измерить нельзя. Её можно определить, если для измерения деформаций использовать розетку из трёх тензорезисторов. Направление тензорезисторов в розетке может быть любым, наиболее распространены розетки, у которых углы между тензорезисторами составляют 45°, так как подсчёт γ_{xy} и, следовательно, $\varepsilon_{\rm I}$, $\varepsilon_{\rm II}$, $\alpha_{\rm 0}$ в этом случае упрощается. Схема установки розетки тензорезисторов в исследуемой точке вала приведена на рис. 14.4.

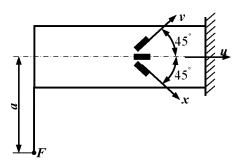


Рис. 14.4 Схема наклейки розетки тензорезисторов

Выразим γ_{xy} через деформации ε_x , ε_y , ε_u . С этой целью найдём ε_u , используя первую зависимость (14.10), заменив в соответствии с рис. 14.4 угол α на α + 45°:

$$\varepsilon_{u} = \varepsilon_{I} \cdot \cos^{2}(\alpha + 45^{\circ}) + \varepsilon_{II} \cdot \sin^{2}(\alpha + 45^{\circ}).$$

После преобразований будем иметь

$$\varepsilon_{u} = \frac{\varepsilon_{I} + \varepsilon_{II}}{2} - \frac{\varepsilon_{I} - \varepsilon_{II}}{2} \sin 2\alpha. \tag{14.13}$$

В соответствии с формулой (14.12)

$$\varepsilon_{\mathrm{I}} + \varepsilon_{\mathrm{II}} = \varepsilon_{x} + \varepsilon_{y}. \tag{14.14}$$

Из третьей формулы (14.10)

$$\varepsilon_{\rm I} - \varepsilon_{\rm II} = \frac{\gamma_{xy}}{\sin 2\alpha}.\tag{14.15}$$

После подстановки выражений (14.14), (14.15) в формулу (14.13) и преобразований получим

$$\gamma_{xy} = \varepsilon_x + \varepsilon_y - 2\,\varepsilon_u \,. \tag{14.16}$$

С учётом выражения (14.16) формулы (14.12) приобретают следующий вид:

$$\varepsilon_{I,II} = \frac{1}{2} \left[\left(\varepsilon_x + \varepsilon_y \right) \pm \sqrt{\left(\varepsilon_x - \varepsilon_y \right)^2 + \left(\varepsilon_x + \varepsilon_y - 2 \varepsilon_u \right)} \right];$$

$$tg \ \alpha_0 = \frac{\varepsilon_x + \varepsilon_y - 2 \varepsilon_u}{2 \left(\varepsilon_x - \varepsilon_y \right)^2}.$$
(14.17)

Порядок проведения работы

- 1. Для заданных F и l по формулам (14.3) подсчитать теоретические значения главных напряжений $\sigma_{\rm I-pac}$, $\sigma_{\rm II-pac}$ и угла $\alpha_{\rm o-pac}$, вычислив предварительно по формулам (14.1) и (14.2) нормальные и касательные напряжения в исследуемой точке вала.
- 2. Нагрузить вал предварительной силой и снять показания прибора, подключённого к розетке тензорезисторов.
- 3. Увеличить силу на заданную величину F и вновь снять показания прибора.
- 4. По средним из трёх опытов приращениям показаний прибора, переведённых в величины деформаций, с помощью формул (14.17) вычислить опытные значения главных деформаций $\varepsilon_{\rm I}$ $_{\rm on}$, $\varepsilon_{\rm II}$ $_{\rm on}$ и угла $\alpha_{\rm o}$ $_{\rm on}$.

- 5. Вычислить по формулам (14.6) опытные значения главных напряжений $\sigma_{\rm Lord}$, $\sigma_{\rm Hord}$.
- 6. Сопоставить опытные и теоретические значения главных напряжений и угла $\alpha_{\rm o}$ путём вычисления расхождений по формулам

$$\frac{\left|\sigma_{\text{Ipac}} - \sigma_{\text{IoI}}\right|}{\left|\sigma_{\text{Ipac}}\right|} \cdot 100 \%; \quad \frac{\left|\sigma_{\text{IIpac}} - \sigma_{\text{IIoII}}\right|}{\left|\sigma_{\text{IIpac}}\right|} \cdot 100 \%; \quad \frac{\left|\alpha_{\text{0pac}} - (\alpha_{\text{0 on}} + 45^{\circ})\right|}{\left|\alpha_{\text{0pac}}\right|} \cdot 100 \%$$

В последней формуле учтено, что $\alpha_{\rm o~pac}$ и $\alpha_{\rm o~on}$ отсчитываются от разных осей, угол между которыми составляет 45°.

7. Опытные и теоретические значения искомых величин занести в протокол и таблицу результатов исследований.

Содержание отчёта

- 1. Расчётная схема вала с необходимыми размерами.
- 2. Схема установки розетки тензорезисторов.
- 3. Расчёты, связанные с определением теоретических значений главных напряжений и угла $\alpha_{\rm o}$ аналитическим и графическим (круг Мора) методами.
- 4. Расчёты, связанные с определением опытных значений главных напряжений и угла a_{\circ} .
 - 5. Протоколы испытаний и результатов исследований.
 - 6. Общие выводы.

Таблица 14.1 Протокол тензометрирования

пыта	H	1	оказані ибора, д		Приращения показания прибора, дел							
Номер опыта	Е, кН	A_1	A_2	A_3	ΔA_1	$\Delta A_{1~cp}$	ΔA_2	ΔA_{2cp}	ΔA_3	$\Delta A_{3\mathrm{cp}}$		

Таблица 14.2 Результаты исследований

		Напряже	Угол, радиан					
$\sigma_{\rm I~pac}$	$\sigma_{\rm I\ o\pi}$	расхож- дение, %	$\sigma_{\text{II pac}}$	$\sigma_{\rm II~o\pi}$	расхож- дение, %	α _{0 pac}	$a_{0 \text{ on}}$	расхож- дение, %

Контрольные вопросы

- 1. Какое напряжённое состояние возникает в материале вала, испытывающего кручение с изгибом?
- 2. Почему в формуле (14.1) применяется знак «минус», а в формуле (14.2) знак «плюс»?
- 3. Каков порядок определения значений $\sigma_{\rm I}, \, \sigma_{\rm II}$ с помощью круга Мора?
- 4. Какими компонентами определяются деформированное и напряжённое состояния на поверхности детали?
 - 5. Почему розетка содержит три тензорезистора?
- 6. Каков порядок определения напряжений в точке при помощи розетки тензорезисторов?
- 7. Почему при сравнении теоретического и опытного значений угла α_{\circ} в формулу вводится угол 45°?

Учебное излание

СЛОЖНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ

Методические указания к лабораторным работам

Составители: Иванов Станислав Иванович, Кирпичёв Виктор Алексеевич, Павлов Валентин Фёдорович, Филатов Анатолий Петрович, Чирков Алексей Викторович, Шадрин Валентин Карпович

> Редактор Т. С. Зинкина Довёрстка Т. С. Зинкина

Подписано в печать 27.08.2012. Формат $60 \times 84~1/16$. Бумага офсетная. Печать офсетная. Печ. л. 1,25. Тираж 100 экз. Заказ . Арт. C-M1/2012.

Самарский государственный аэрокосмический университет. 443086 Самара, Московское шоссе, 34.

Изд-во Самарского государственного аэрокосмического университета. 443086 Самара, Московское шоссе, 34.