Б.Н.Уланов, К.Ф.Митряев

РЕГУЛИРОВАНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ ОБРАБОТКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ШЕТКАМИ

В настоящее время получает распространение обработка вращающимися металлическими щетками на шлифовальных станках с целью повышения качества поверхности. Однако этот способ обработки не применим для крупногабаритных деталей из-за сложности их установки на станке, а также при ремонте изделий без их разборки. [1], [2].


В данной статье приведены результаты исследования шероховатости поверхности при обработке дисковыми металлическими щетками диаметром 50 - 70 мм с помощью ручной пневмошлифовальной машинки мощностью 2 л.с., с частотой вращения 10000 об/мин, разработанной в Куйбышевском авиационном институте.

Щетки изготавливались из проволоки ОВС диаметром Спр=0,23мм. Для более точного выдерживания режимов обработки при исследовании пневмошлифовальная машинка устанавливалась в резцедержателе токарного станка, а обрабатываемые образцы закреплялись в патроне.

Пероховатость поверхности замерялась и записывалась на профилометре-профилографе. Влияние времени обработки при постоянном натяге и скорости вращения щеток на шероховатость поверхности образцов из различных материалов, широко применяемых для изготовления деталей ГТД, представлено на рис. I.

Как видно из рисунка, для каждого обрабатываемого материала имеется оптимальное время обработки \mathcal{T}_{onm} , которое соответствует минимальной мероховатости. При меньмем или больмем времени обработки — мероховатость выме. Это объясняется тем, что в начальный период времени проволочки щеток царапают и деформируют вермины микровыступов, которые уменьмаются по величине, становятся более плоскими. При дальнеймей обработке с $\mathcal{T} > \mathcal{T}_{\text{опт}}$ проволочки щеток в меньмей степени царапают ранее упрочнение площадки выступов, а проникая во впадины, углубляют и расширяют их, создавая новый микрорельеф с увеличенной величиюй мероховатости.

При изменения натяга цетки (рис. 2) наблюдается такой же характер изменения нероховатости. Превышение натяга выше $\alpha_{\text{опт}}$ приводит к увеличению шероховатости, что объясняется увеличением силы

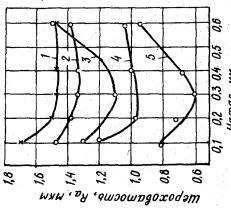



Ra, MAM

1,6

1,4

comodoxodom

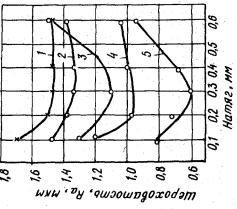

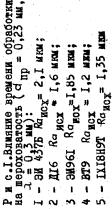

Вретя обработки, с 10 20 30

 $R_{G \text{ MCX}} = 2$, I MRM; $R_{G \text{ MCX}} = 1$, 65 MRM

- 3M437E

Ra MCX

196VE

Рис. 2. Влияние натяга пероховатость (d'np =0,2

и царапающей возможности щеток. Причем, чем выше пластичность и меньше прочность материала, тем он более чувствителен к отклонениям алементов режима обработки от их оптимальных значений. Так, при обработке сплавов ЭИ437Б, ВТ9 и стали ЭИ961 увеличение натяга приводит к незначительному увеличению мероховатости, а при обработке таких материалов, как Д16 и IX18H9T с увеличением натяга от с опт = 0,25 мм до 0,6 мм мероховатость увеличивается примерно в 1,5 раза.

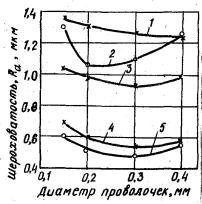
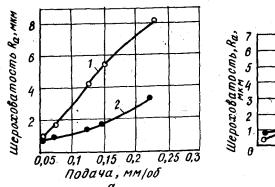


Рис.3. Влияние диаметра проволочек щеток на шероховатость (T = 30 с, G = 0,3 мм): I - 9.04376 $Ra_{MCX} = 1,75$ мкм; 2 - A16 $Ra_{MCX} = 1,95$ мкм; 3 - 9.0961 $Ra_{MCX} = 1,65$ мкм; 4 - 6.0984 acx = 1,1 мкм; 5 - IXI8H9T $Ra_{MCX} = 1,0$ мкм

На величину мероховатости поверхности (рис. 3) оказывает влияние и диаметр проволочек щеток щий для каждого обрабатываемого материала оптимальное значение. С увеличением диаметра проволочек метки становятся более жесткими и увеличивается их способность к парапанию обрабатываемого материала. Так, для менее прочного материала ДІ6 оптимальным является $a_{nn}=0,15...0,2mm$ для более прочного ЭИ437Б- d ±0.35...0.4 мм. а для ВТ9. ЭЙ96I пр =0,25...0,3мм. и IXI8Н9Т -Влияние исходной шероховатости поверхности, которая изменящась ва счет подачи при точении, на мероховатость поверхности после обработки шетками представлено

на рис. 4. Из рисунка видно, что обработка поверхности с Ra = ± 0,5...I,5 мкм (7...8 класс) щетками приводит к незначительному снижению мероховатости, а для ДI6 и ВТ9 — даже к некоторому ее увеличению. При обработке исходной поверхности с Ra =3...9 мкм (6...4 класс) мероховатость снижение вероховатости соетветствует божее прочины материалам.

На основании проведенных исследований разработаны рекомендацви по режимам и параметрам деток с точки зрения мероховатости нсследуемых материалов, приведенные и таблице.



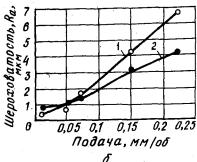


Рис. 4. Влияние исходной шероховатости на шероховатость после обработки щетнами:

I — шероховатость исходной поверхности; 2 — шероховатость после обработки щетками: a — 30961, σ — BT9

Рекомендуемые режимы обработки и параметры цеток

Обрабативаемый материал	Диаметр проволоки сі пр. мм	Натяга , им	Время обработки С,с
ЭИ437Б	0,30,35	0,30,35	40 45
9 1 96 1	0,250,3	0,250,3	3540
IXI8H9T	0,250,3	0,250,3	3035
BT9	0,20,3	0,20,25	2535
Д16	0,150,2	0,150,20	2030

Литература

- Справочная книга по отделочным операциям в машиностроении. Под редакцией Космачева И.Г., Лениздат, 1966.
- 2. Перепичка Е.В. Исследование процесса поверхностной обработки сталей цетками с ударными элементами. Автореферат диссертации на соискание уч. степени канд.техн.наук.-Куйбышев: Политехнический институт, 1979.